

GEMEENTELIJKE TURNZAAL, KRUISSTRAAT 33, 3120 TREMELO



Datum bedrijfsbezoek: 4 juni 2014



Werkgeversafvaardiging: N. VANDERHEYDEN – Technisch Coördinator



Externe Preventiedienst: J. STERCKX - Arbeidsgeneesheer

Werknemersafvaardiging: /

Interne Preventiedienst: S. D'HONT - Preventieadviseur

| Omschrijving Gevaar / Risico | Voorstel | Beslissing bestuur | Wie | Datum | Evaluatie |
|---|---|--------------------|-----|-------|-----------|
| <p>Gebouw Het gebouw is in slechte staat (lek in dak, dakgoot stuk, plafond brokkelt, vloer gezakt, water kelder, hoge verwarmingskosten, ...). 2013</p>   | <p>Renovatie of nieuwbouw dringt zich op.</p> | | | | |
| <p>EHBO EHBO-koffer is aanwezig. De EHBO-koffer is onvolledig. 2013</p> | <p>EHBO-materiaal aanvullen.</p> | | | | |
| <p>Orde en netheid De lokalen en toiletten zijn goed onderhouden. Er is geen zeep in de dispenser aan de lavabo. 2011</p> | <p>Zeep aanvullen.</p> | | | | |
| <p>Signalisatie en aanduidingen De veiligheidspictogrammen zijn in orde. 2011</p> | | | | | |

| Omschrijving Gevaar / Risico | Voorstel | Beslissing bestuur | Wie | Datum | Evaluatie |
|---|---|--------------------|-----|-------|-----------|
| <p>Doorgangen en evacuatiewegen Veiligheidsverlichting is nog te voorzien. Kans op gebrekkige evacuatie! 2008</p> | <p>Veiligheidsverlichting voorzien.</p> | | | | |
| <p>Stookplaats In de kelder bevindt zich de stookplaats (onder scène). De gaten zijn dichtgemaakt en de stookplaats is leeggemaakt. 2011 Er hing een sleutelkastje maar zonder sleutel. 2009 Een klokthermostaat met afstandsvouler is geplaatst. 2011 Rond de schouw en in de buurt van de mazoutstookinstallatie is veel roet. Het laatste reinigungsattest dateert van 19.12.2008. 2012</p>   | <p>Stookplaats steeds bereikbaar houden. Sleutel terug te plaatsen. Mazoutstookinstallatie reinigen. Dit dient jaarlijks te gebeuren.</p> | | | | |
| <p>Elektrische installatie De ééndraadsschema's ontbreken in de elektrische kastborden. 2000 De keuring is uitgevoerd op 1.02.2011. De inbreuken zijn zo snel mogelijk op te lossen. 2011</p> | <p>Te voorzien. Inbreuken oplossen.</p> | | | | |
| <p>Asbest Een asbestinventaris is opgesteld. Staalname wordt aanbevolen om zekerheid te hebben over het al dan niet aanwezig zijn van asbest. 2011</p> | <p>Te onderzoeken. Dit kan uitgevoerd worden, na opdracht, door de GD-PBW.</p> | | | | |

| Omschrijving Gevaar / Risico | Voorstel | Beslissing bestuur | Wie | Datum | Evaluatie |
|--|---|--------------------|-----|-------|-----------|
| <p>Sporttoestellen Turnmateriaal is onderworpen aan een periodieke controle. 2007 Een aantal mankementen aan sporttoestellen werden vastgesteld. Kapotte matten, losgekomen ijzerwerk aan klimrek, splinters Zweedse banken. 2012</p>   | <p>Controle invoeren. Opstellen controleregister van de sportinfrastructuur en sporttoestellen, dit kan gebeuren in samenspraak met de GD-PBW.</p> | | | | |